

ONDERNEMING

OPERATOR

VOOR het werk

- 1 Verwijder (ten minste tot op 10 m), bescherm of bedek met een aangepast scherm de brandbare stoffen en materialen en, in het bijzonder, deze die zich bevinden achter de wanden dichtbij de werkplaats. Besproei eventueel de werkruimte met water om ze vochtig te houden (fig 2 en 3)
- 2 Verwijder (ten minste tot op 10 m) elke brandbare stof van de leidingen of van de behandelde voorwerpen (fig 2)
- 3 Dicht openingen, spleten, scheuren, enz. af in de wanden dichtbij de werkplaats (ten minste tot op 10 m) met zand, plaaster, metalen, zeilen, enz.
- 4 Plaats, in de nabijheid, gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen (draagbare blustoestellen, brandhaspels of uitgelegde brandslangen, enz.) en stel de permanente bewaker aan die op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen (deze kan de helper van de operator zijn)
- 5 Ledig, reinig met warm water, verlucht overvloedig of vul met water de recipiënten en leidingen die ontvlambare stoffen en vooral vloeistoffen of gassen bevat hebben. Verzeker U, met de explosiemeter, dat de «ontgassing» totaal is (fig 1)
- 6 Vul de vuurvergunning in en laat deze tekenen

- 7 Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken, enz.) Kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te onderbreken
- 8 Verlaat nooit zonder toezicht de aangestoken soldeerlampen, vul ze in de open lucht nadat ze gedoofd en afgekoeld zijn.

TIJDENS het werk

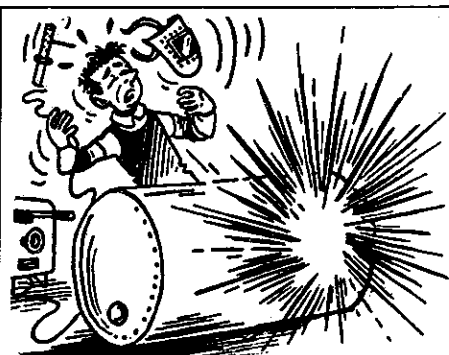


Fig. 1. Ontploffing als gevolg van een onvolledige «ontgassing»

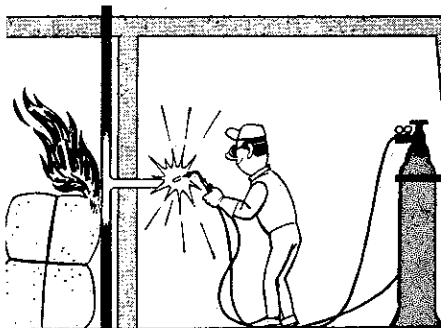


Fig. 2. Ontvlaming door contact met onzichtbare verhitte leidingen

- 9 Let op de gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen
- 10 Leg de hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet verspreiden
- 11 Werp de elektroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand)

NA het werk

- 13 Onderzoek zorgvuldig de werkplaatsen, de aangrenzende lokalen en de punten die door de wegsplattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden
- 14 Houd toezicht op deze plaatsen gedurende ten minste twee uren na het beëindigen van het werk (talrijke branden ontstaan in de uren volgend op het einde der werken). Indien dit toezicht niet kan gehouden worden, moet elk werk met open vuur of blanke vlam **geschorst** worden twee uur vóór het algemeen stilleggen van het werk in de inrichting
- 15 Breng slechts 24 uren later de verplaatste voorwerpen op hun plaats

- 12 Verwittig bij het einde van het werk de preventie-adviseur van de onderneming of zijn afgevaardigde of, bij hun afwezigheid en volgens het geval, de huisbewaarder of de waker.

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

Ondernemingshoofden, laat nooit een werk met open vuur, blanke vlam of hittepunt beginnen vooraleer U de betrokken VUURVERGUNNING hebt doen invullen en ondertekenen, ga na of het voorziene werk beantwoordt aan de van kracht zijnde reglementaire voorschriften en aan de bepalingen van uw verzekeringspolis.

Preventie-adviseurs, laat nooit een werk beginnen, **operatoren**, begin nooit een werk met open vuur, blanke vlam of hittepunt, zonder de betrokken VUURVERGUNNING, zonder deze te hebben ondertekend en zonder te hebben nagekeken of alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen

Vreemde ondernemingen gelast met een werk, controleer of uw verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid wel het werk dekt dat U wordt gevraagd.

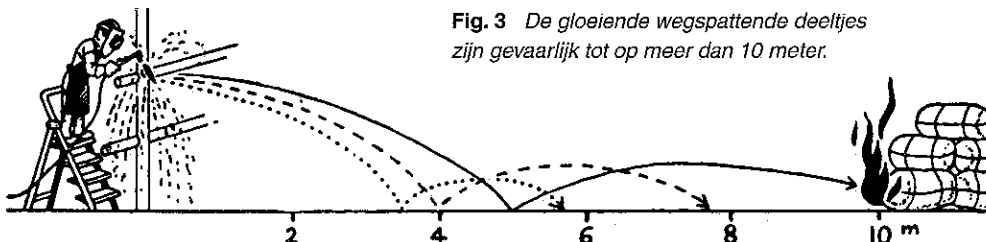


Fig. 3. De gloeiende wegsplattende deeltjes zijn gevaarlijk tot op meer dan 10 meter.